



INSTALLATION WS

2 meter width

Kontrola podkladu

Vždy zkontrolujte podklad, zda se jedná o trvale suchou, bez trhlin, čistou, v tahu a tlaku odolnou, rovnou podlahu. Dodržujte předpisy a normy pro přípravu podkladu.

Skladování

Ujistěte se, že materiál po celou dobu skladován na rovném povrchu. Pokud není materiál skladován naplocho, povede to k deformaci a problémům při zpracování.

Vyhňte se barevným rozdílům

V jednom prostoru lze instalovat pouze materiál ze stejné výrobní šarže.

Kontrola materiálu, který má být instalovaný

Podlahová krytina je před opuštěním továrny pečlivě zkontrolována, aby byl zaručen vysoký standard kvality. Nemůžeme však zaručit 100% vyloučení závad. Před zpracováním proto materiál vždy zkontrolujte, zda nemá viditelné vady. Pokud jsou na materiálu viditelné vady, materiál nepokládejte.

Aklimatizace – DŮLEŽITÉ

Přizpůsobení materiálu klimatickým podmínkám je velmi důležité. Aby materiál měl dostatečnou možnost relaxace, musí být pásy (bez obalu) položeny na dobu minimálně 24 hodin v prostoru pokládky aby se aklimatizoval. Ideální teplota pro pokládku je kolem 18°C, vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 70%. Materiál se totiž přizpůsobuje teplotě místnosti. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, a to až do úplného zaschnutí lepidla. Pokud se materiál zpracovává na MDF nebo jiný plovoucí dřevěný podklad (např. Jumpax), musí být tento podklad dokončen minimálně 24 hodin předem.

Aplikace - Umístěte role potřebných délek vedle sebe stejným směrem s přesahem cca 4-5 cm. Řežte dvakrát/dvojitě ostrým nožem.



Doporučujeme používat následující lepidla: Eurocol 640 Eurostar, Unipro 2000S, F-Ball F44 nebo podobný produkt. Lepidlo by mělo být aplikováno podle pokynů poskytnutých výrobcem lepidla. Ve vchodech a prostorech, kde je předpokládána vyšší teplota a/nebo vysoká vlhkost, doporučujeme polyuretanové lepidlo (odolné vůči vlhkosti a teplotě).

Naneste lepidlo pomocí předepsané zubové stěrky: A-2. Umístěte podlahovou krytinu do vlhkého lepidla. Doba zavadnutí lepidla je 15 až 20 minut v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.



Lepení spojů - Přelepte spoje širokou páskou. Zatlačte pásku měkkým pryžovým válečkem. Výrobek je potřeba říznout dvakrát (dvojitě) ostrým nožem. Spoje by měly být svařeny za studena. Naplňte spoj materiálem na to určeným. (tento spoj zamezí pronikání nečistot a vlhkosti do spoje). Nechte lepidlo zaschnout a odstraňte pásku. Věnujte pozornost klimatickým podmínkám a teplotě v místnosti, ve které pracujete. Požadavky vycházejí z průměrných podmínek. Optimální přilnavosti dosáhnete, když lepidlo pokrývá 80 % spodní strany podlahové krytiny. K odstranění zbytkového lepidla nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Okamžitě odstraňte zbytky lepidla vlhkým hadříkem. V případě zaschnutého lepidla, použijte vodu a mýdlo, v případě potřeby použijte houbičku na drhnutí.

Po instalaci

Nechte podlahu po instalaci bez jakékoliv zátěže a pohybu po ní po dobu několika hodin. pokud budou v prostoru probíhat další práce, podlahu zakryjte, aby se zamezilo její poškození a znečištění. Všechny vstupy do prostoru je nutné opatřit čistící zónou, která zamezí proniknutí nečistot na podlahu. U nábytku musí mít zajištěny nožičky tak, aby nebyly v kontaktu s podlahou ostré hrany. (podložky teflonové, filcové atd.)

Podlahové vytápění

PVC podlahy Therdex lze instalovat na podlahu s podlahovým vytápěním do 27°C. Ujistěte se, že je podlahové vytápění vypnuto alespoň 24 hodin předem před instalací podlahové krytiny. Minimálně 24 hodin po instalaci podlahové krytiny lze teplotu vody znovu spustit v krocích po 5 °C za den.

Pro více informací kontaktujte pracovníky naší kanceláře. Zastihnout nás můžete na tel. 038- 3857373 nebo e-mailem: info@therdex.nl